

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1672593
Auftrag vom: 19.03.2025 / 14:15 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020350028

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.345,00 €

Minderwerte gesamt: 3.515,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.03.2025 / 14:55 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	1844 / AHG	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Opel
Modell:	Grandland X 1.5 D Ultimate (EURO 6d)	Erstzulassung:	04.03.2021
Letztzulassung:	04.03.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	96,0 KW	Hubraum:	1.499 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	139639 km	Laufleistung geschätzt:	139639 km

Farbe außen

Farbe außen:	Topas Blau	Lackart:	Mineraleffekt
---------------------	------------	-----------------	---------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/70 R 16,0 104 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	215/70 R 16,0 104 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Hinterachse links	215/70 R 16,0 104 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/70 R 16,0 104 H	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	07.2026
-----------------	----	-----------------------------	---------

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 19,0 97 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	205/55 R 19,0 97 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	205/55 R 19,0 97 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	205/55 R 19,0 97 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass und verschmutzt	Sichtverhältnisse:	unzureichend
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	fast leer

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden	1	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.170,00 €	1.170,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Reifen VR kein Luft mehr, beschädigt, erneuern	180,00 €	180,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Felge VL , Kratzer, erneuern	430,00 €	430,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Felge HR , Kratzer, erneuern	430,00 €	430,00 €
Vorderachse, Felge vorne links, Kratzer, Smart Repair	130,00 €	130,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	140,00 €	140,00 €
Motor, Motorabdeckung, beschädigt, erneuern	140,00 €	140,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Anbauteile	0,00 €	0,00 €
Dach, Dachreling links, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Dach, Dachreling rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Blende Radlauf hinten links, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Blende Radlauf hinten rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Lackierung	2.685,00 €	1.855,00 €
Dach, Dach, Steinschlag / -schläge, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, lackieren	530,00 €	320,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Kotflügel vorne links, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, A-Säule links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Dach, Dachholm links, Kratzer, lackieren	450,00 €	270,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, lackieren	650,00 €	390,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, verkratzt, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Innenraum, Einstieg hinten links, verkratzt, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugheck, Heckschürze, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Dach, Dachholm rechts, Kratzer, lackieren	450,00 €	270,00 €
Innenraum, Einstieg hinten rechts, verkratzt, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
Innenraum, Einstieg vorne rechts, Kratzer, polieren	30,00 €	30,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, angestoßen, Smart Repair	85,00 €	85,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Hauptscheinwerfer rechts, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Hauptscheinwerfer links, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	350,00 €	350,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugzubehör, Laderaumabdeckung, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Türverkleidung vorne rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenverkleidung B-Säule rechts, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Türverkleidung hinten links, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Türverkleidung vorne links, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Lenkrad, abgegriffen, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Fahrersitz, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Innenverkleidung A-Säule links, lose, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Innenverkleidung A-Säule rechts, lose, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 67 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.