

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1567263
Auftrag vom: 09.10.2024 / 11:11 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019199097

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.550,00 €

Minderwerte gesamt: 1.130,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.10.2024 / 14:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	8004 / AVK	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala 1.5 TSI Ambition OPF (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	31.01.2020
Letztzulassung:	31.01.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.498 ccm
Antriebsart:	Otto	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	194522 km	Laufleistung geschätzt:	194522 km

Farbe außen

Farbe außen:	Race-Blau Metallic	Lackart:	Perleffekt (2-Schicht)
---------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/60 R 16,0 89 H	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	195/60 R 16,0 89 H	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	195/60 R 16,0 89 H	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	195/60 R 16,0 89 H	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion (Datum):	18.08.2022	Letzte Inspektion (km-Stand):	59632
Verkehrssicherheit:	Ja	Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/4		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		
Bedienungsanleitung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Serviceheft	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Lackierung	910,00 €	490,00 €
linke Seite, Fahrertürgriff, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Dach, Dachhaut, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, lackieren	550,00 €	280,00 €
rechte Seite, Türeinstieg hinten rechts, Delle, instandsetzen + lackieren	300,00 €	150,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Karosserie	240,00 €	240,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Delle, Steinschlag / -schläge, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, erneuern	400,00 €	400,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 44 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.