

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1578174
Auftrag vom: 25.10.2024 / 12:23 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2021172140

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.240,00 €

Minderwerte gesamt: 1.090,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 07.11.2024 / 09:40 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenassistent

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	1844 / ALJ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Opel
Modell:	Astra K 1.5 D Business Edition (EURO 6d)	Erstzulassung:	05.10.2021
Letztzulassung:	05.10.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2026
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	77,0 KW	Hubraum:	1.496 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	41244 km	Laufleistung geschätzt:	41244 km

Farbe außen

Farbe außen:	Quarz Grau	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	------------	-----------------	----------------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 16,0 91 W	Continental	Sommerreifen	DOT0323	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 16,0 91 W	Continental	Sommerreifen	DOT0323	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 16,0 91 V	Pirelli	Sommerreifen	DOT4523	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,6 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 16,0 91 V	Pirelli	Sommerreifen	DOT4523	Stahlfelge mit Radzierblenden	7,6 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	09.2025
-----------------	----	-----------------------------	---------

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 16,0 91 H	Pirelli	Winterreifen,	DOT3721	Leichtmetallfelge	7,5 mm
2	205/55 R 16,0 91 H	Pirelli	Winterreifen,	DOT3721	Leichtmetallfelge	7,5 mm
3	205/55 R 16,0 91 H	Continental	Winterreifen,	DOT3324	Leichtmetallfelge	8,5 mm
4	205/55 R 16,0 91 H	Continental	Winterreifen,	DOT3324	Leichtmetallfelge	8,5 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	eingeschränkt	Letzte Inspektion (Datum):	04.10.2024
Letzte Inspektion (km-Stand):	40326	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	¼		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Lackierung	1.215,00 €	1.065,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	650,00 €	500,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, Smart Repair	85,00 €	85,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, Smart Repair	160,00 €	160,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	25,00 €	25,00 €
Vorderachse, Radkappe vorne links, beschädigt, erneuern	25,00 €	25,00 €
Hinterachse, Radkappe hinten links, verkratzt, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 39 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.